

□対応車型

車名、通称名		車両型式	
ホンダ ステップワゴン ステップワゴンスパード		CBA-RF3, RF4 UA, CBA-RF5, RF6/UA-RF7, RF8	
年式	エンジン型式	製品番号	
'04/1~'05/5 '03/6~'05/5 / '03/6~'04/2	K20A K20A/K24A	162AH036	

□構成内容

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	アベックスフロントマフラー	専用品	1	⑧	ワッシャ	M10用	4
②	アベックスメインマフラー	専用品	1	⑨	ブラケット	専用品	1
③	ガスケット	P90 × φ61.5	1	⑩	強化ハンガーラバー	M10用	1
④	組込みボルト	M8 × P1.25	2	⑪	保証登録カード		1
⑤	ボルト	M10 × P1.25 × L40	2	⑫	JASMA認定書		1
⑥	フランジナット	M8 × P1.25	2	⑬	取扱説明書		1
⑦	ナット	M10 × P1.25	2				

□アベックスマフラーの装着方法

- 右図を参照して、マフラーを装着し、各ボルトとナットの仮締付けを行ってください。
※右図のボルト、ナット、ワッシャは複数の場合省略してあります。すべて取付けてください。
- マフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバ、その他の周辺部品とのクリアランス及び各フランジ間のガスケットのずれを確認しながら仮締付けしてあったボルトとナットを前側から順番に指定トルクで締付けてください。

締付けトルク

- M 8 22N・m (2.2 kgf・m) (純正スプリングボルト)
- M 8 21~26N・m (2.1~2.7 kgf・m) (付属ボルト)
- M 10 43~55N・m (4.4~5.6 kgf・m)

※純正スプリング・ボルトの締付けは、左右均等に行ってください。

※車両によってはリアバンパとアベクセラマフラーが干渉する恐れがあります。

干渉する場合は、詳細図を参考にしてリアバンパの斜線部をアベクセラマフラーが干渉しないように切断してください。

- テールパイプと車両側バンパの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合が発生した場合、最初から締めなおしてください。

⚠警告

特にブレーキ関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。

⚠注意

クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパの場合熱で溶けることがあります。

□アベックスマフラーの装着状態の確認

- 全体の取付けが完了したら、再度マフラーを手で揺さぶり各部のクリアランスを確認してください。
- エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 試運転して再度、各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 4.1~3の項目に異常が発生した場合、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。
- 取付け時から200km~300km走行後、各部に緩みが無い事を点検し、増締めを行ってください。

