

□対応車型

車名、通称名		車両型式	
ホンダ ストリーム		DBA-RN6/8	
年 式	エンジン型式	アペックス製品番号	
'06/7~	R18A/R20A	162AH052	

□構成品内容

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	アペックスフロントマフラー	専用品	1	⑦	ナット	M10×P1.25	2
②	アペックスセンターマフラー	専用品	1	⑧	ワッシャ	M10用	4
③	アペックスメインマフラー	専用品	1	⑨	保証登録カード		1
④	球面用リング	φ45	1	⑩	JASMA認定書		1
⑤	ガスケット	P80 φ51.8	1	⑪	取扱説明書		1
⑥	ボルト	M10×P1.25×L40	2	⑫			

□アペックスマフラーの装着方法

- 右図を参照して、マフラーを装着し、各ボルトとナットの仮締付けを行ってください。
※右図のボルトは複数の場合省略してあります。すべて取付けてください。
- マフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバ、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら仮締付けしてあったボルトを指定トルクで締付けてください。

締付けトルク

M 8 21~26N・m(2.1~2.7 Kg・f)
M10 43~55N・m(4.4~5.6 Kg・f)

※純正スプリング・ボルトの締付けは、左右均等に行ってください。

- テールパイプと車両側パンパの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合が発生した場合、最初から締めなおしてください。

▲警告

特にブレーキ関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。

▲注意

クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂パンパの場合熱で溶けることがあります。

□アペックスマフラーの装着状態の確認

- 全体の取付けが完了したら、再度マフラーを手で揺さぶり各部のクリアランスを確認してください。
- エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にしてフランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 試運転して再度、フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 4.1~3の項目に異常が発生した場合、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。
- 取付け時から200km~300km走行後、各部に緩みが無い事を点検し、増締めを行ってください。

